


Инструкция эксплуатационная специальная  
по монтажу сенсора СПВ-1 Г с узлом крепления

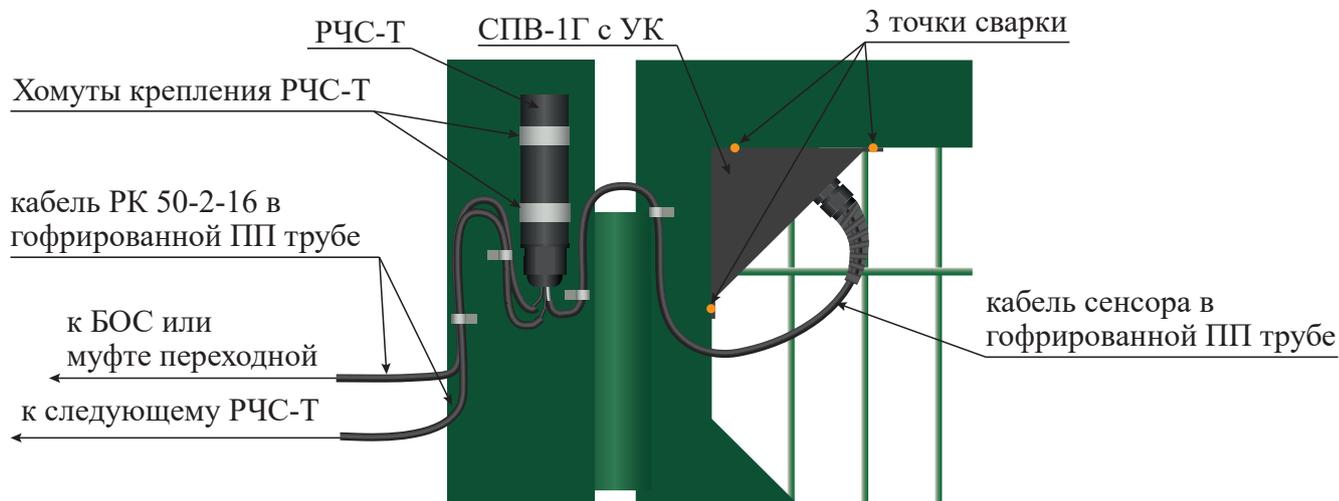

- 1 Определить место установки узла крепления сенсора.  
Рекомендуемое место установки - верхний угол решетки, для открывающейся решетки (створки) – верхний угол, ближний к петле.
- 2 Приварить основание узла крепления сенсора к решетке.  
Использовать электросварку и электрод диаметром не более 3 мм.  
Варить в точках, указанных на рисунке, не допуская перегрева конструкции.  
Сплошной шов не требуется, достаточно сделать по одной надежной точке в каждом месте сварки.  
Для предохранения кабеля сенсора от случайного перегрева и попадания искр использовать защитный экран.
- 3 Проложить кабель, соблюдая меры предосторожности, избегая повреждений.  
Особое внимание обратить на сохранение целостности оболочки кабеля сенсора при прокладке кабеля через конструкции помещения (оконные рамы, стены и т.д.). РЧС-Т закрепить хомутом.
- 4 На рисунке показан пример оборудования сенсором створки ворот.  
Аналогично сенсор устанавливают на другие конструкции каркасного типа.

СНЛБ.301324.001 ИС